



DISCOS CIEGOS

Número 9

Jueves, 06 de octubre del 2022

RIESGOS PARA PERSONAS Y EL ENTORNO

- Riesgos de impactos, atrapamientos.
- Riesgos de salpicaduras, intoxicación, quemaduras.
- Riesgo de cortes.
- Riesgo de incendio.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN E INSTRUCCIONES

- Previo a los trabajos, se **colocarán chapas de color blanco con la ubicación de los discos, lo más cercana posible a la permisos de trabajo independientes** [uno para **cegado** y otro para **descegado**].
- El **PT** va acompañado de un **listado de DC's**, donde se especifican los **EPI's necesarios**.
- Los **espaciadores y separadores para vaporizado** que se instalen serán **normalizados**, estando expresamente **prohibido el uso de cuñas, varillas de soldar o cualquier otro elemento similar**.
- Quedan **prohibidas las juntas de cartón**, excepto en líneas de agua y aire.
- Quedan prohibidas las juntas de cartón para pruebas hidráulicas.
- **Prohibido cortar espárragos** sin la aprobación expresa del supervisor Repsol Petróleo. Este trabajo requiere un **PT específico**.
- Los **Discos ciegos comunes** a varios sistemas se identifican mediante una cinta de color rojo que rodea los 365° de la brida. Se colocan **tarjetas para todos los listados de discos**.
- **Nunca introducir trapos, papeles o restos de embalajes** en líneas abiertas.
- **Comprobar el estado del disco** desechando superficies alabeadas o corrosiones importantes.
- **Comprobar** que corresponden con la **especificación y dimensiones** de la línea.
- Colocar **juntas nuevas**.
- **Aflojar los tornillos** comenzando por el **lado opuesto del operador** para evitar salpicaduras.
- **Recoger los tornillos y tuercas en un recipiente**.
- **Apretar los tornillos cruzados para que el apriete sea uniforme**. Realizar el par de apriete controlado.
- **Limpiar la zona de restos de materiales**.



ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTE

- Avisar inmediatamente a Seguridad (por emisora canal 1 en CP y canal 2 en IIMM) a Operación y al Responsable de la Ejecución de Repsol.